

橋梁番号 (分割番号)		20085 -1		フリガナ	イナリニョウキョウ	上下線	分離なし		小規模橋梁点検調書(1.橋梁概略諸元)				市町村	魚沼市	管理 区分	4	最新点 検年月	2022/10					
橋梁ID		37.23315,138.95977		橋梁名	稲荷2号橋		歩・車	車道橋															
路線 情報	道路種別		その他市町村道			橋梁種別		橋			位置 情報	地区		小出									
	路線名		稲荷町通り線			有料区分		一般(無料)橋				架橋位置	起点側	魚沼市		小出島							
	道路規格		種	級	設計速度	km/h	交通センサス		年次	調査単位区間番号			終点側	魚沼市		小出島							
	緊急輸送道路		指定無し			交通量		台/日		大型車		台/日	距離標		K								
構造 諸元 共通 情報	路面位置		上路			交通制限状況		通行制限無し			経度・緯度	E 138 -57 35.170 N 37 -13 59.350											
	上部工構造形式		床版橋			迂回路		あり				道路台帳番号		図面番号		区間順序番号	-						
	上部工材料		RC橋			第三者被害の有無		なし			国システム作業用番号												
	床版材料		RC床版			交差 種別	交差種別/河川種別	河川		位置図													
	下部工基礎		直接基礎				名称/管理者																
	橋長		2.9 m	最大支間長	m		交差種別/河川種別																
	連数・径間数		連	/	1		径間	名称/管理者															
	幅員構成		全幅員	3.60 m	/	拡幅部	なし	交差種別/河川種別															
			内訳	車道	3.60 m	歩道	m		名称/管理者														
	適用示方書					海岸線からの概算距離		39.00 km	塩害区分	外													
	橋格					凍結防止剤散布計画		なし															
	重要度区分(耐震)					塩害 対策	塗装の有無	なし															
	設計荷重						対策の有無	なし															
	耐荷荷重					鋼部材 防食	防食工法																
架設年次		不明	年	月	竣工		塗装面積	m ² (高欄含む全塗装面積)															
現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)						現地写真 近景(路面のわかる写真)						備 考											
												<div>・補修履歴: 舗装補修</div> <div>・点検方法: 徒歩・梯子</div> <div>・健全度: C3→Ⅲ</div> <div>・占用物件: 用途不明管3条</div> <div>・不明情報</div> <div>道路規格、設計速度、適用示方書、橋格、重要度区分(耐震)、設計荷重、耐荷荷重、架設年次、交通センサス、調査単位区間番号、交通量、大型車交通量、河川種別、名称、管理者</div>											
																		マイクロフィルム番号					
																		なし		No.		-	~
当初作成日		2018/1/6		更新日		2023/1/23																	

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------

小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

1 / 1

総合検査結果	会社名		旭調査設計株式会社		橋梁点検者		美濃川真也	
	健全度(橋梁単位) ※応急措置後		C3		健全性の診断区分(橋梁単位) ※応急措置後		Ⅲ	
	本橋は、稲荷町通り線に架設されたRC床版橋である。架設年次は不明である。							
	【上部工】 ・床版の広範囲に鉄筋露出を伴う剥離が見られる。前回点検より鉄筋の腐食が進行しており、一部に破断も見られた。緊急対応の必要はないが、橋梁構造の安全性の観点から速やかに補修することが望ましい。							
	【支承部】 ・目立った損傷は見られない。							
	【下部工】 ・A1側橋台に局所的な大きいひびわれが見られる。予防保全の観点からひびわれ補修を行うことが望ましい。 ・両橋台に漏水・遊離石灰が見られる。損傷が軽微であることから経過観察とする。 ・両橋台の複数箇所にも局部的な剥離が見られる。前回点検より損傷が拡大しているが、損傷自体は軽微であることから経過観察とする。							
	【路上】 ・高欄に錆が見られる。前回点検より損傷の進行は見られず、損傷自体は軽微であることから経過観察とする。							
	【総合的な健全度評価】 床版の広範囲に鉄筋露出を伴う剥離が見られる。前回点検より鉄筋の腐食が進行しており、一部に破断も見られた。緊急対応の必要はないが、橋梁構造の安全性の観点から速やかに補修することが望ましい。 橋梁の健全度判定をC3とし、国の判定区分はⅢとする。							
損傷の概要	部位・部材区分			対策区分 (部材単位) ※応急措置後	健全性の診断 (部材単位) ※応急措置後	損傷の種類		
	上部工		床版	C3	Ⅲ	剥離・鉄筋露出		
	下部工		橋台	C1	Ⅱ	ひびわれ		
	路上		高欄	B	I	錆、亀裂、ゆるみ・脱落		
【参考】 概略対策 計画費用	上部工		下部工	支承部	路上		その他	合計
	1,674,000		1,692,000	0	10,000		0	3,376,000


橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	-
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(3-1.全体一般図)


市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

全体一般図

側面図

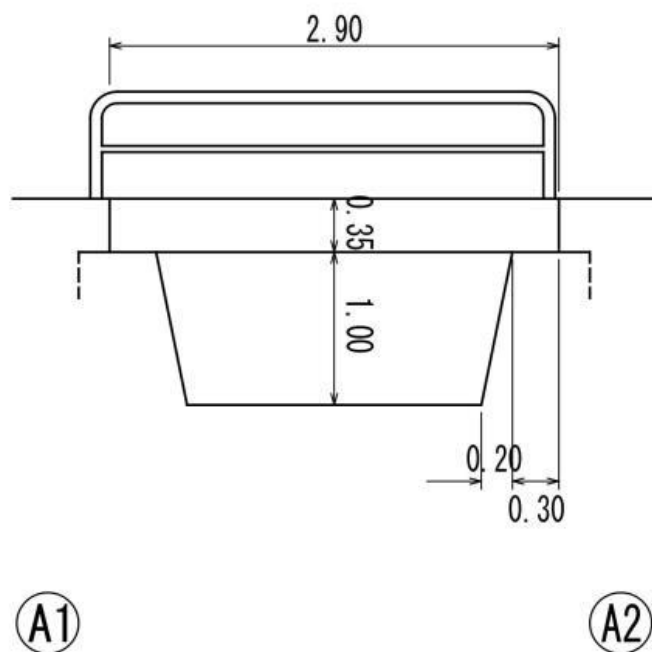

断面図

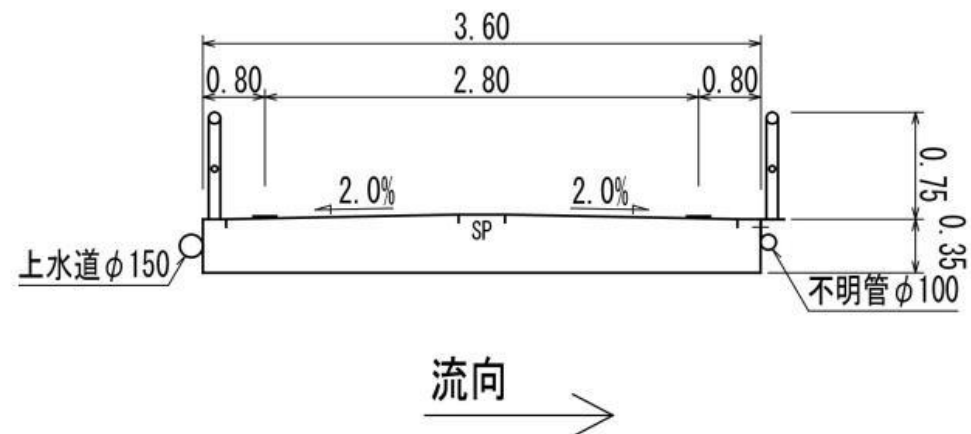

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(3-2.径間別一般図)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------


1 / 1

径間別一般図

側面図

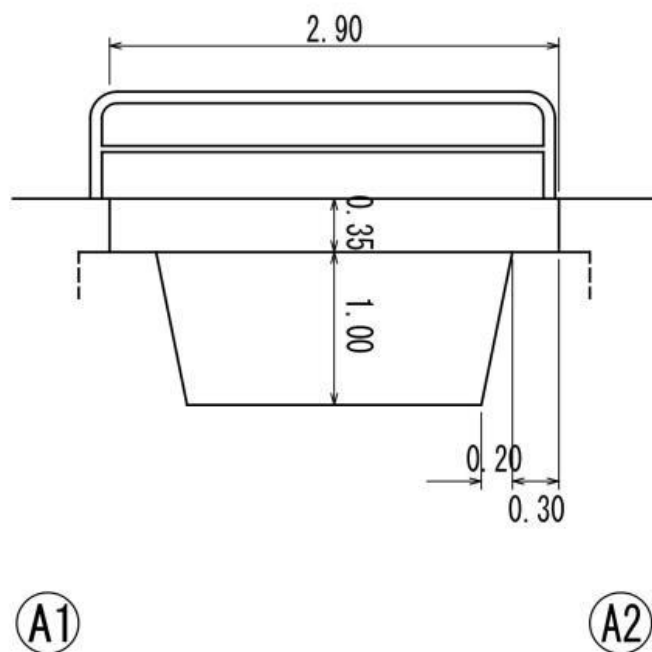

断面図

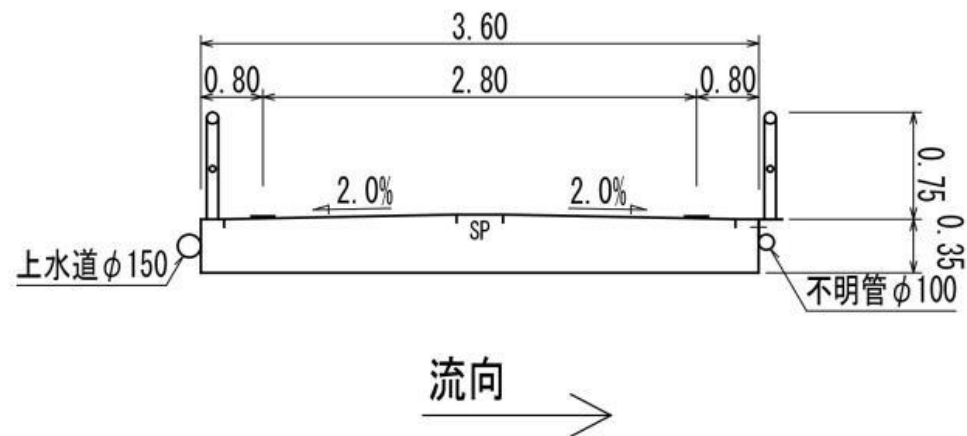




橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニゴウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)


市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

1 / 4

現地状況写真	写真番号	1	撮影年月日	2022/10/19	写真番号	2	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	正面	写真ファイル名	025_4-01.JPG	写真説明	側面	写真ファイル名	025_4-02.JPG
				メモ				メモ
				起点側から望む				左側が起点
	写真番号	3	撮影年月日	2022/10/19	写真番号	4	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	路面	写真ファイル名	025_4-03.JPG	写真説明	桁下面	写真ファイル名	025_4-04.JPG
				メモ				メモ
				路面状況 起点側から望む				桁下状況 上流側から望む

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1	小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)	市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17					
2 / 4																	
現 地 状 況 写 真	写真番号	5	撮影年月日	2022/10/19		写真番号	6	撮影年月日	2022/10/19		写真番号	7	撮影年月日	2022/10/19			
	写真説明	支承(起点側)	写真ファイル名	025_4-05.JPG		写真説明	支承(終点側)	写真ファイル名	025_4-06.JPG		写真説明	下部工(A1橋台)	写真ファイル名	025_4-07.JPG			
						メモ						メモ					
						A1橋台 上流側支承						A2橋台 上流側支承					
					A1橋台 A2橋台上流側から望む						A2橋台 A1橋台上流側から望む						

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1	小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)		市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
4 / 4													
現 地 状 況 写 真	写真番号	13		撮影年月日	2022/10/19								
	写真説明	点検状況		写真ファイル名	025_4-13.JPG								
							メモ						
	写真番号			撮影年月日									
	写真説明			写真ファイル名									
							メモ						

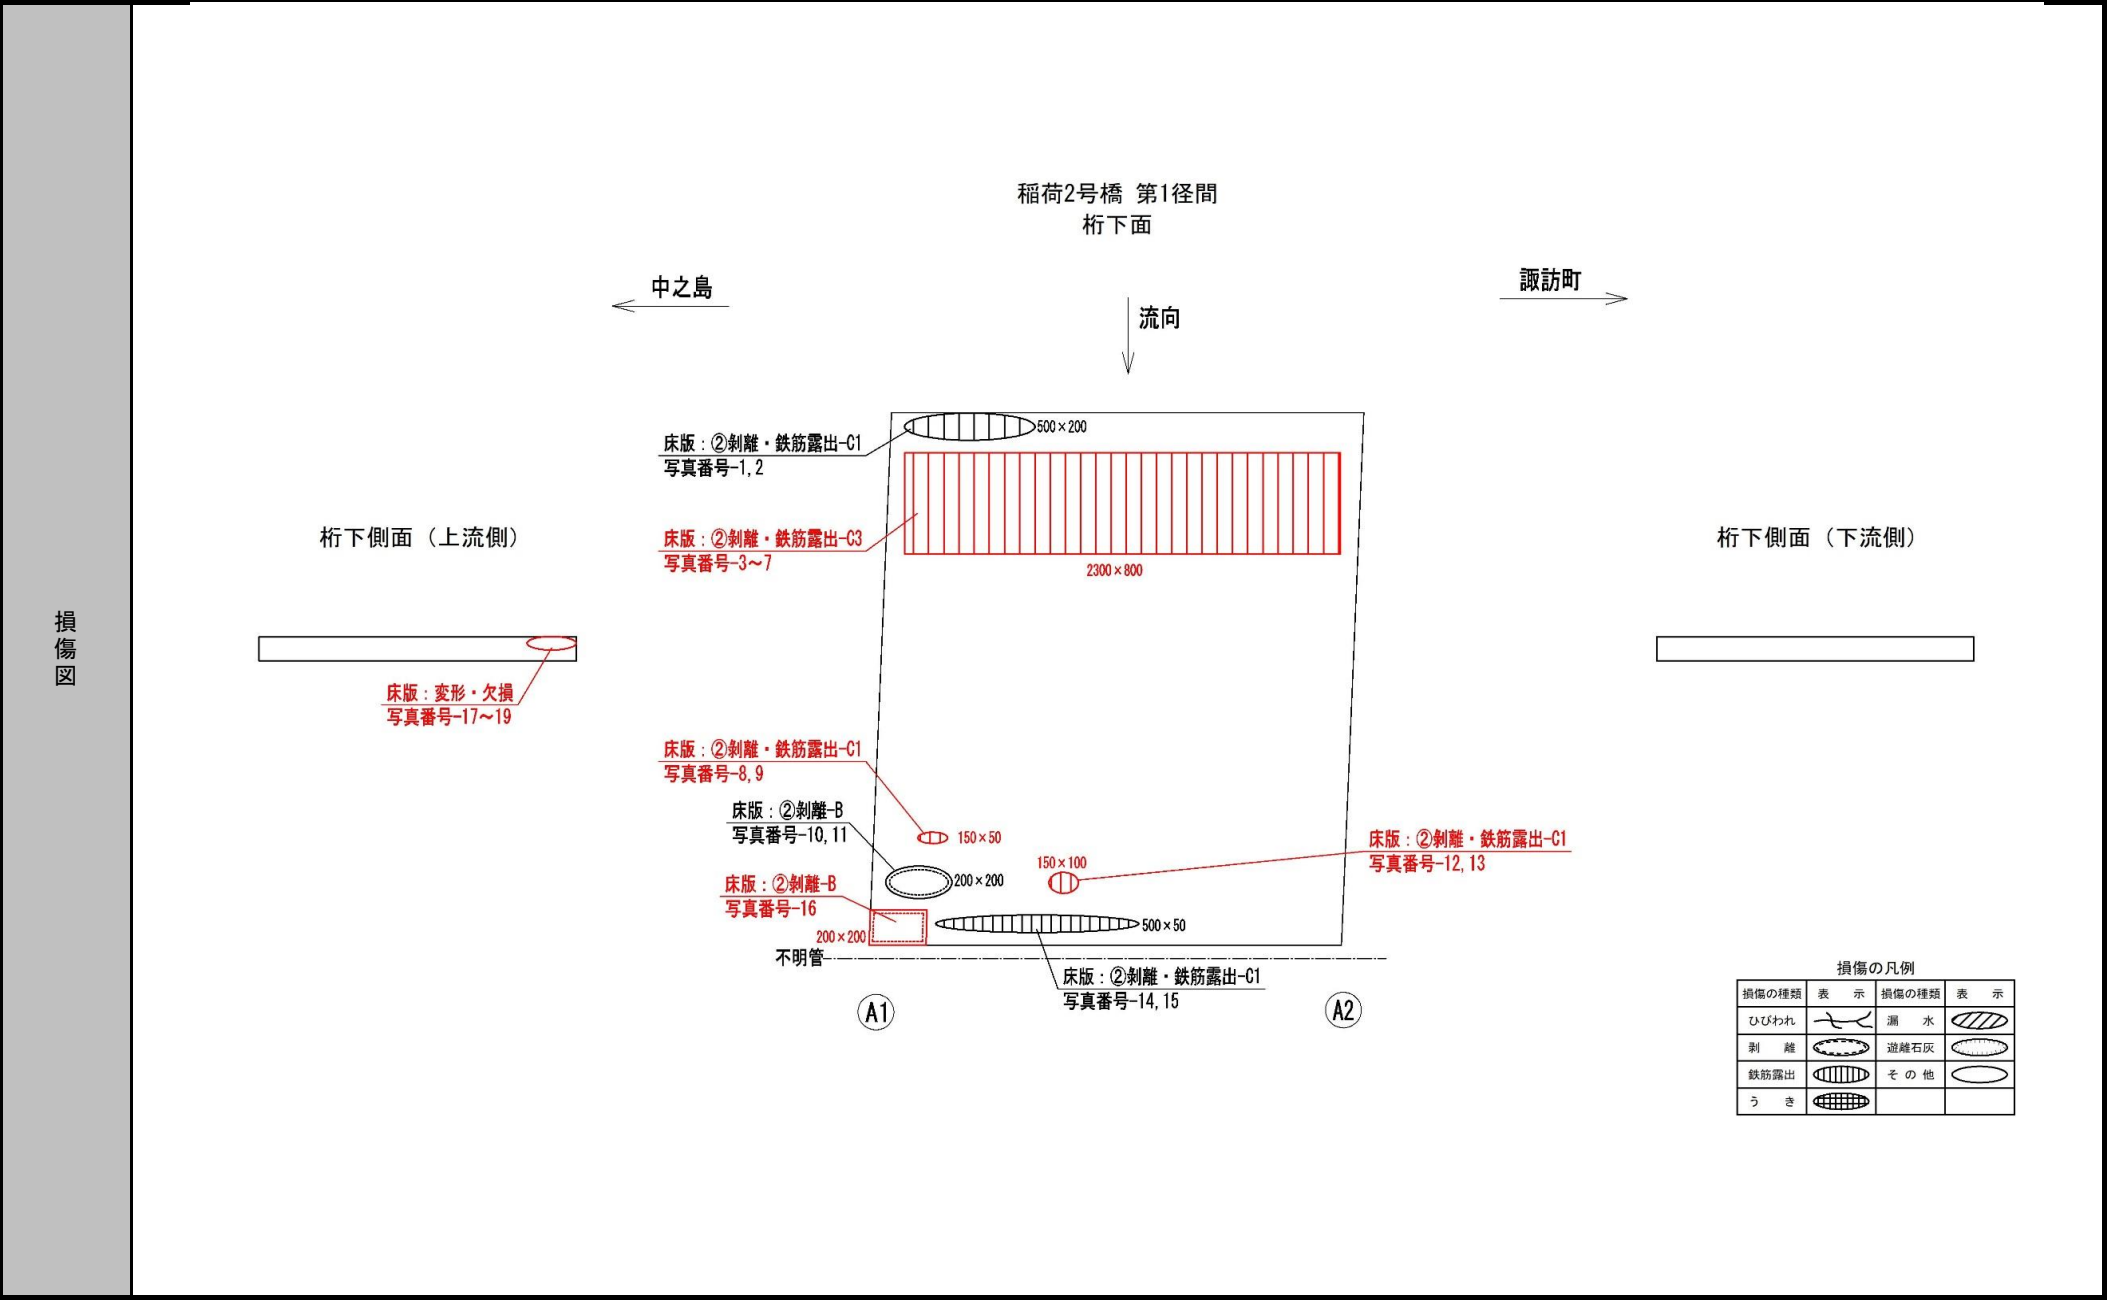


橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニゴウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

稲荷2号橋 下部工
A 1 橋台

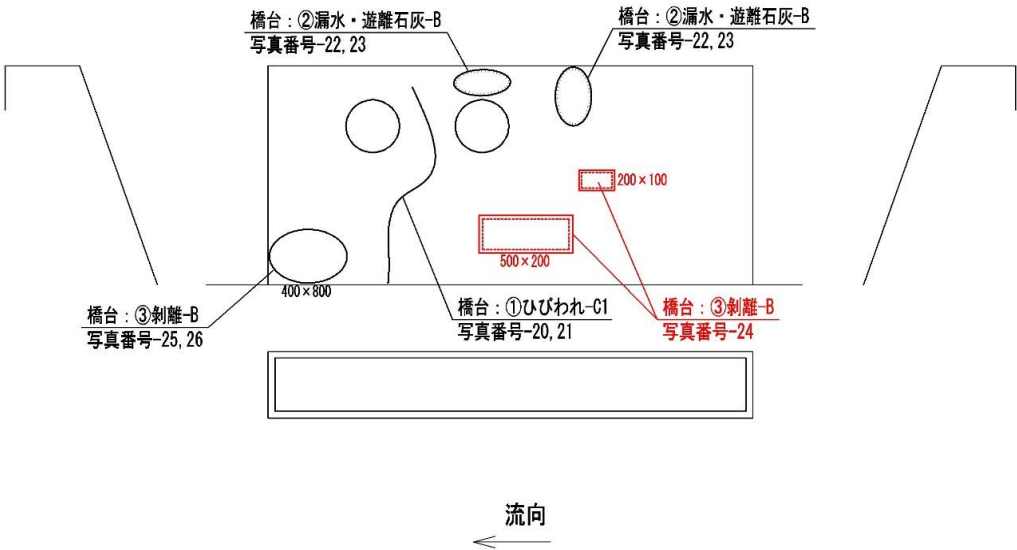

損傷の凡例


損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		漏 水	
剥 離		遊離石灰	
鉄筋露出		そ の 他	
う き			

損傷図

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ イナリニゴウキョウ	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
橋梁名	稲荷2号橋					

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

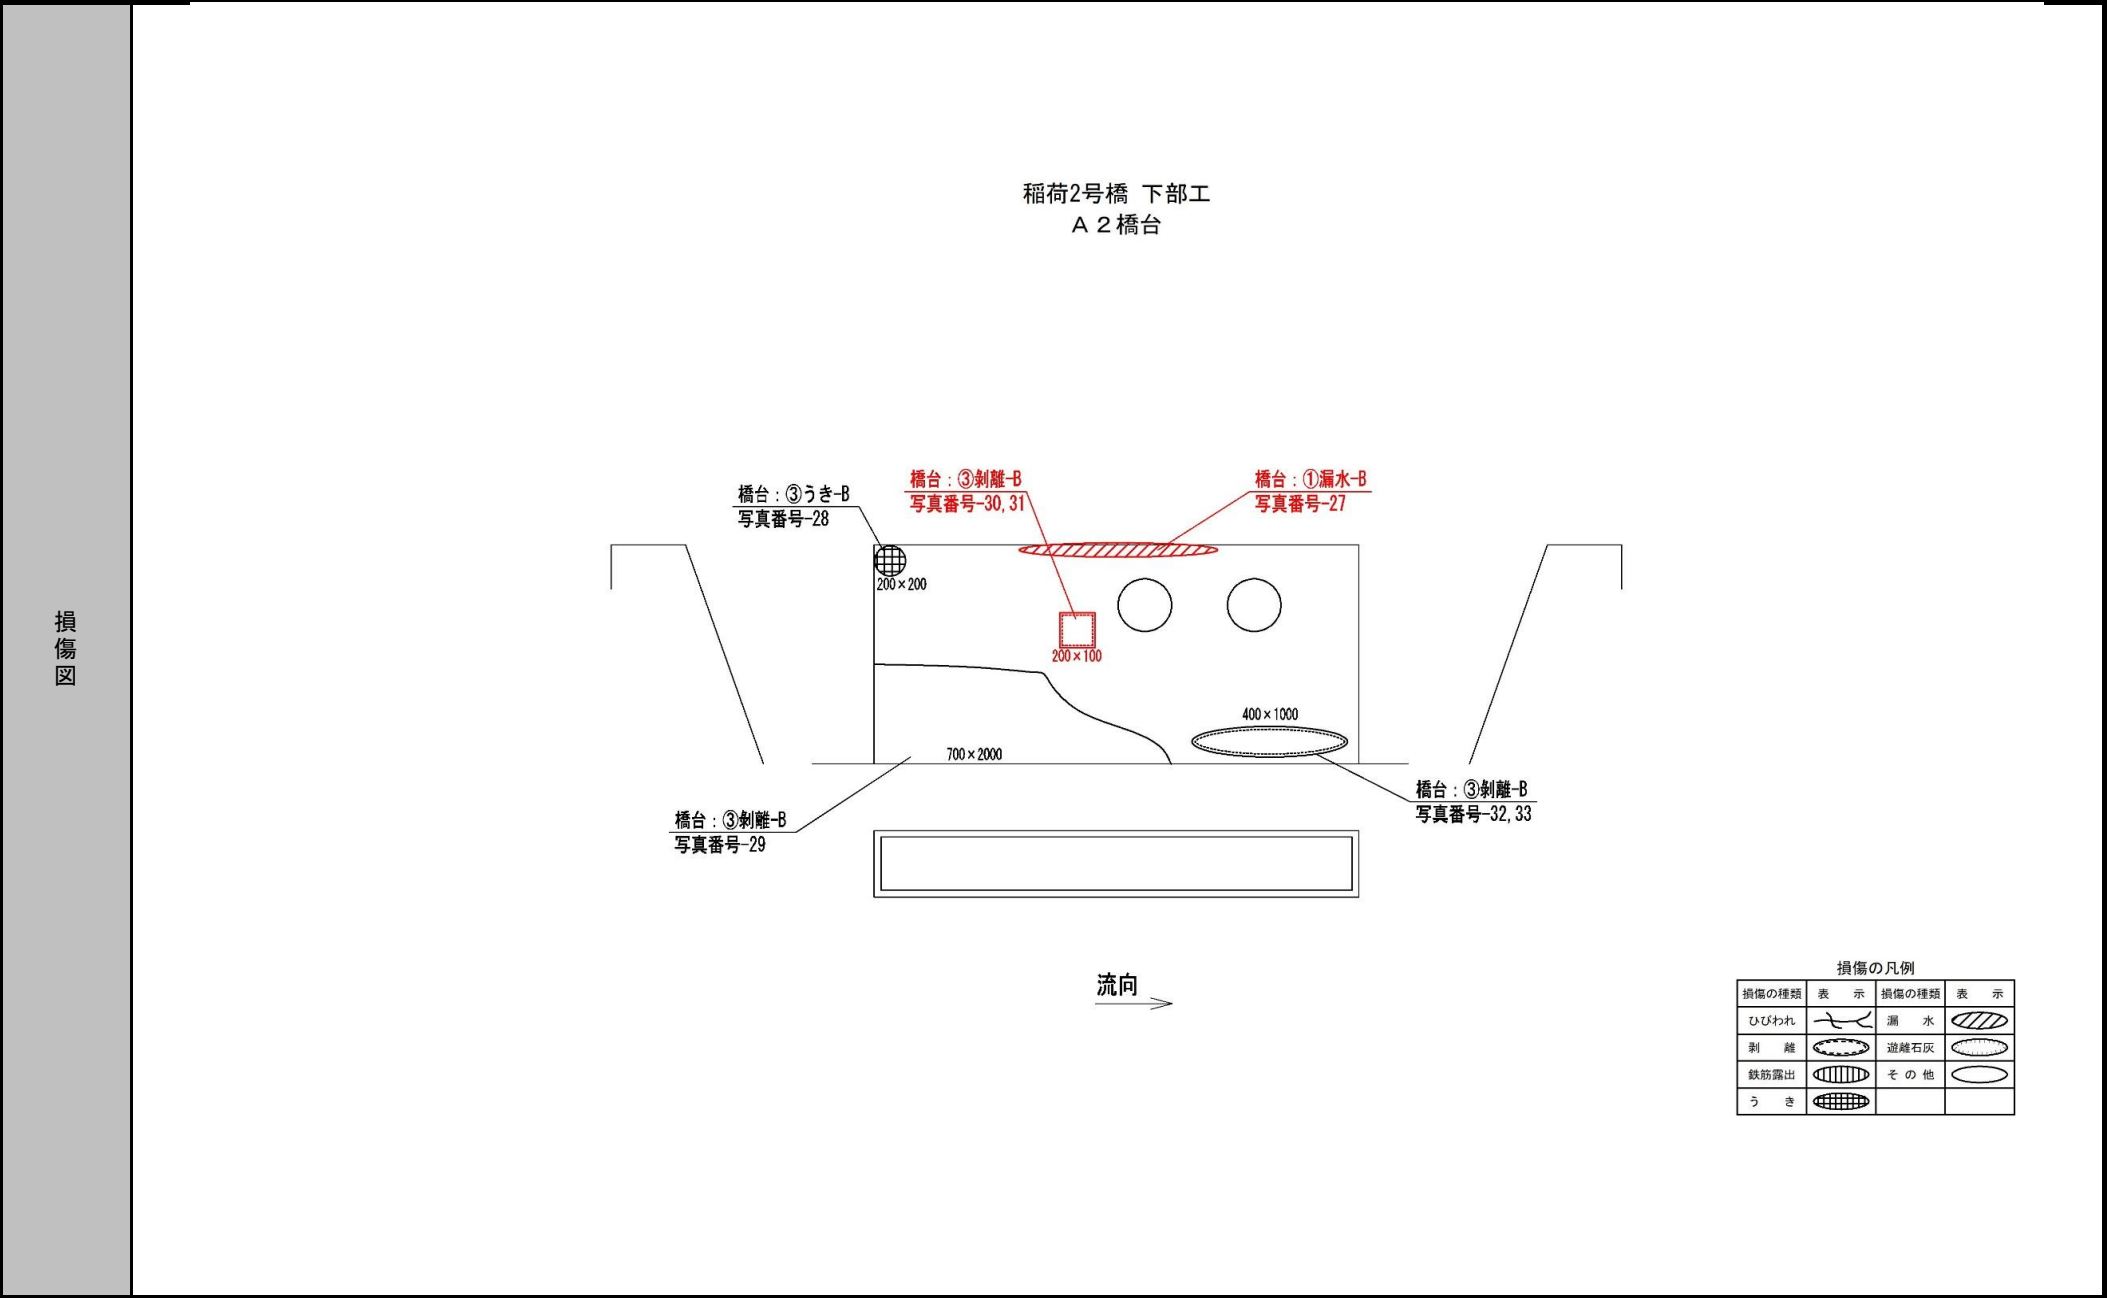

損傷の凡例

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		漏 水	
剝 離		遊離石灰	
鉄筋露出		そ の 他	
う き			

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ イナリニゴウキョウ	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
橋梁名	稲荷2号橋					

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

損傷図

稲荷2号橋 第1径間
橋面

中之島 ← 流向 ↓ → 諏訪町

高欄: ②錆-B
写真番号-34, 35

消雪パイプ

①A1 ②A2

添架管: 錆 高欄: ②錆-B
写真番号-36~38

損傷の凡例



損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		漏 水	
剥 離		遊離石灰	
鉄筋露出		そ の 他	
う き			



橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

1 / 10

損傷写真	写真番号	1	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-01.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
			メモ ②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時から進行は見られない。	
	写真番号	3	撮影年月日	2022/10/20
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-03.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
			メモ ②剥離・鉄筋露出-C3 広範囲にわたって鉄筋が露出し、腐食が著しい。 前回点検時より損傷が進行している。	





写真番号	2	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-02.JPG
対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
		メモ ②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時から進行は見られない。	
写真番号	4	撮影年月日	2022/10/20
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-04.JPG
対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
		メモ ②剥離・鉄筋露出-C3 広範囲にわたって鉄筋が露出し、腐食が著しい。 前回点検時より損傷が進行している。	

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

2 / 10



損傷写真	写真番号	5	撮影年月日	2022/10/20	写真番号	6	撮影年月日	2022/10/20
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-05.JPG	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-06.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
				メモ				メモ
				②剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が破断している。 前回点検時より鉄筋の腐食が進行しているが、構造安全性を著しく損ねる箇所ではない。				②剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が破断している。 前回点検時より鉄筋の腐食が進行しているが、構造安全性を著しく損ねる箇所ではない。
	写真番号	7	撮影年月日	2022/10/20	写真番号	8	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-07.JPG	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-08.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
				メモ				メモ
				②剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が破断している。 前回点検時より鉄筋の腐食が進行しているが、構造安全性を著しく損ねる箇所ではない。				②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。



橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニゴウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

3 / 10

損傷写真	写真番号	9	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-09.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
	<div>  </div>			
	<div> <div>メモ</div> <div> ②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。 </div> </div>			
	写真番号	11	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-11.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
	<div>  </div>			
	<div> <div>メモ</div> <div> ②剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div>			



写真番号	10	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-10.JPG
対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
<div>  </div>			
<div> <div>メモ</div> <div> ②剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div>			
写真番号	12	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-12.JPG
対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
<div>  </div>			
<div> <div>メモ</div> <div> ②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時より損傷が進行している。 </div> </div>			



橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

4 / 10

損傷写真	写真番号	13	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-13.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
			メモ ②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時より損傷が進行している。	
	写真番号	15	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-15.JPG
	対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
			メモ ②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時から進行は見られない。	

写真番号	14	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-14.JPG
対策区分	C3	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
		メモ ②剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。 前回点検時から進行は見られない。	
写真番号	16	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	025_6-16.JPG
対策区分		損傷の種類	
		メモ ②剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。	

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニゴウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

5 / 10

損傷写真	写真番号	17	撮影年月日	2022/10/20
	写真説明	床版側面(上流側)	写真ファイル名	025_6-17.JPG
	対策区分		損傷の種類	
	<div>  </div>			
	<div> <div>メモ</div> <p>床版側面に欠損が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。</p> </div>			
	写真番号	19	撮影年月日	2022/10/20
	写真説明	床版側面(上流側)	写真ファイル名	025_6-19.JPG
	対策区分		損傷の種類	
	<div>  </div>			
	<div> <div>メモ</div> <p>床版側面に欠損が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。</p> </div>			

写真番号	18	撮影年月日	2022/10/20
写真説明	床版側面(上流側)	写真ファイル名	025_6-18.JPG
対策区分		損傷の種類	
<div>  </div>			
<div> <div>メモ</div> <p>床版側面に欠損が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。</p> </div>			
写真番号	20	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	A1橋台	写真ファイル名	025_6-20.JPG
対策区分	C1	損傷の種類	ひびわれ
<div>  </div>			
<div> <div>メモ</div> <p>①ひびわれ-C1 局所的に幅の大きいひびわれが見られる。 前回点検時から進行は見られない。</p> </div>			



橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

6 / 10

損傷写真	写真番号	21	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	A1橋台	写真ファイル名	025_6-21.JPG
	対策区分	C1	損傷の種類	ひびわれ
	メモ			
	 <p>①ひびわれ-C1 局部的に幅の大きいひびわれが見られる。 前回点検時から進行は見られない。</p>			
	写真番号	23	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	A1橋台	写真ファイル名	025_6-23.JPG
	対策区分	B	損傷の種類	漏水、遊離石灰
	メモ			
	 <p>②漏水・遊離石灰-B 漏水・遊離石灰が見られる。 前回点検時から進行は見られない。</p>			

写真番号	22	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	A1橋台	写真ファイル名	025_6-22.JPG
対策区分	B	損傷の種類	漏水、遊離石灰
メモ			
 <p>②漏水・遊離石灰-B 漏水・遊離石灰が見られる。 前回点検時から進行は見られない。</p>			
写真番号	24	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	A1橋台	写真ファイル名	025_6-24.JPG
対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
メモ			
 <p>③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。</p>			



橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

7 / 10

損傷写真	写真番号	25	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	A1橋台	写真ファイル名	025_6-25.JPG
	対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
	<div>  <div> <div>メモ</div> <div> ③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div> </div>			
	写真番号	27	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	A2橋台	写真ファイル名	025_6-27.JPG
	対策区分	B	損傷の種類	漏水、遊離石灰
	<div>  <div> <div>メモ</div> <div> ②漏水・遊離石灰-B 漏水が見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。 </div> </div> </div>			

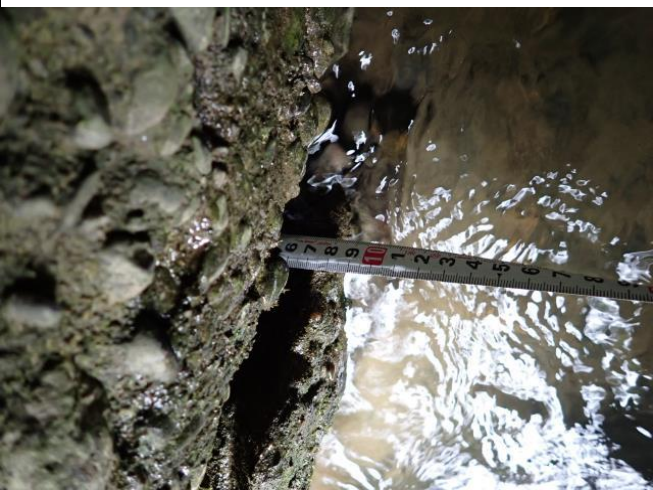

写真番号	26	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	A1橋台	写真ファイル名	025_6-26.JPG
対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
<div>  <div> <div>メモ</div> <div> ③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div> </div>			
写真番号	28	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	A2橋台	写真ファイル名	025_6-28.JPG
対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
<div>  <div> <div>メモ</div> <div> ③剥離・鉄筋露出-B うきが見られる。 前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。 </div> </div> </div>			

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ イナリニコウキョウ	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
		橋梁名 稲荷2号橋				

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

損傷写真	写真番号	29	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	A2橋台	写真ファイル名	025_6-29.JPG
	対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
	メモ			
	<div>  </div>			
	<div> <p>③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。</p> <p>前回点検時から進行は見られない。</p> </div>			
損傷写真	写真番号	31	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	A2橋台	写真ファイル名	025_6-31.JPG
	対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
	メモ			
	<div>  </div>			
	<div> <p>③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。</p> <p>前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。</p> </div>			


写真番号	30	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	A2橋台	写真ファイル名	025_6-30.JPG
対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
メモ			
<div>  </div>			
<div> <p>③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。</p> <p>前回点検時には見られなかった、新しい損傷である。</p> </div>			
写真番号	32	撮影年月日	2022/10/19
写真説明	A2橋台	写真ファイル名	025_6-32.JPG
対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
メモ			
<div>  </div>			
<div> <p>③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。</p> <p>前回点検時から進行は見られない。</p> </div>			

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリコウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

9 / 10

損傷写真	写真番号	33	撮影年月日	2022/10/19
	写真説明	A2橋台	写真ファイル名	025_6-33.JPG
	対策区分	B	損傷の種類	剥離・鉄筋露出
	<div> <div>  </div> <div> <div>メモ</div> <div> ③剥離・鉄筋露出-B 剥離が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div> </div>			
	写真番号	35	撮影年月日	2022/10/17
	写真説明	高欄(上流側)	写真ファイル名	025_6-35.jpg
	対策区分	B	損傷の種類	錆、亀裂、ゆるみ・脱落
	<div> <div>  </div> <div> <div>メモ</div> <div> ②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-B 局所的な錆が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div> </div>			

写真番号	34	撮影年月日	2022/10/17
写真説明	高欄(上流側)	写真ファイル名	025_6-34.jpg
対策区分	B	損傷の種類	錆、亀裂、ゆるみ・脱落
<div> <div>  </div> <div> <div>メモ</div> <div> ②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-B 局所的な錆が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div> </div>			
写真番号	36	撮影年月日	2022/10/17
写真説明	高欄(下流側)	写真ファイル名	025_6-36.jpg
対策区分	B	損傷の種類	錆、亀裂、ゆるみ・脱落
<div> <div>  </div> <div> <div>メモ</div> <div> ②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-B 局所的な錆が見られる。 前回点検時から進行は見られない。 </div> </div> </div>			

橋梁番号 (分割番号)	20085 -1	フリガナ 橋梁名	イナリニゴウキョウ 稲荷2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2022/10/17
-----	-----	-----	------------

10 / 10

損傷写真	写真番号	37	撮影年月日	2022/10/17
	写真説明	高欄(下流側)	写真ファイル名	025_6-37.jpg
	対策区分	B	損傷の種類	錆、亀裂、ゆるみ・脱落
	写真			
	メモ			
	②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-B 局所的な錆が見られる。 前回点検時から進行は見られない。			
	写真番号		撮影年月日	
	写真説明		写真ファイル名	
	対策区分		損傷の種類	
	メモ			

写真番号	38	撮影年月日	2022/10/17
写真説明	高欄(下流側)	写真ファイル名	025_6-38.jpg
対策区分	B	損傷の種類	錆、亀裂、ゆるみ・脱落
写真			
メモ			
②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-B 局所的な錆が見られる。 また、ぐらつきは生じていないもののプレート本体が接地していないため高欄本来の耐久性を損なっている。 前回点検時から進行は見られない。			
写真番号		撮影年月日	
写真説明		写真ファイル名	
対策区分		損傷の種類	
メモ			